

## KWS WATT

### Konstrukcja wolnostojąca z aluminium i stali nierdzewnej

Aluminum free-standing structure / Freistehende Aluminium-Konstruktion



### Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej na 1-5 kolektorów\*

Assembly manual of free-standing structure for 1-5 collectors\*

Montageanleitung der Freistehende Aluminium-Konstruktion für 1-5 Kollektoren\*

\*Kompatybilne kolektory / Valid for / Gültig für.

01-1000,01-1100,01-1110,01-1111,01-4001,01-4002,01-4003,01-4004,01-1104,01-1114,01-1144,01-2009,01-2010,01-2011




# TABELA 1. ELEMENTY SKŁADOWE KWS

Components of UD/UD Komponente

	SYMBOL UCHWYTU ELEMENTU	KWS1	KWS2	KWS3	KWS4	KWS5
	W2	2	4	6	8	10
	P1	3				
	P 1,5			6		6
	P2		3		6	3
	LP			9	9	18
	ST	4	4	6	8	10
	K133	2	4	6	8	10
	K185	2	2	3	4	5
	M8X16i	4	4	6	8	10
	M8x 25z	4	8	12	16	20
	M8x 50z	8	12	18	24	30
	M8x 50	4	8	6	8	10


<b>PL</b>	<p>Połączyć stopy przednie z tylnymi za pomocą kątowników K185 śrubami imbusowymi M8x16i umieszczonymi w stopie. Przymocować stopy do podłożu przy pomocy specjalnych kołków , pozostawiając zalecane odległości (rys.1,2)</p> <p>Zamocować dwa profile poprzeczne P za pomocą śrub M8x 50z , znajdujących się przy stopie ze stali nierdzewnej (rys.2). Śruby te muszą zostać wsunięte w szczebel profilu P (rys.3)</p> <p><b>Uwaga!!!</b></p> <p><b>Przed montażem profili poziomych należy w profil przedni oraz górnny wsunąć śruby zamkowe M8 x 50z ( ilość zależna od ilości profili wzdużnych) (rys.2)</b></p>
<b>ENG</b>	<p>Attach the front feet to the rear feet using K185 angle sections and M8 x 16i Allen bolts located in the foot. Fasten the feet to the substrate with special wall plugs while observing the recommended spacing (Fig. 1, 2).</p> <p>Mount two transversal P sections with M8 x 50z bolts located at the stainless steel foot (Fig. 2). The bolts must be inserted into the slot of the P section (Fig. 3).</p> <p><b>Attention!</b></p> <p><b>Before installing the horizontal sections insert M8 x 50z step bolts into the front and top sections (their number depends on the number of the longitudinal sections) (Fig. 2).</b></p>
<b>DE</b>	<p>Vorder- und Hinterfüße mit Hilfe von Winkeln K185 mit den in den Fuß hineingesteckten Inbusschrauben M8x16i befestigen. Füße mit Hilfe von speziellen Stiften am Boden anbringen, indem vorschriftsmäßige Abstände erhalten werden (Abb. 1,2).</p> <p>Zwei Querprofile P mit Hilfe von Schrauben M8x 50z befestigen, die sich am Fuß aus rostsicherem Stahl befinden (Abb. 2). Diese Schrauben müssen in den Spalt des Profils P hineingesteckt werden (Abb. 3).</p> <p><b>Achtung!!</b></p> <p><b>Vor der Montage der Horizontalprofile müssen die Schlossschrauben M8 x 50z ins Vorder- und Oberprofil hineingesteckt werden (Schraubenanzahl von Anzahl der Längsprofile abhängig) (Abb. 2).</b></p>

**RYS.1**

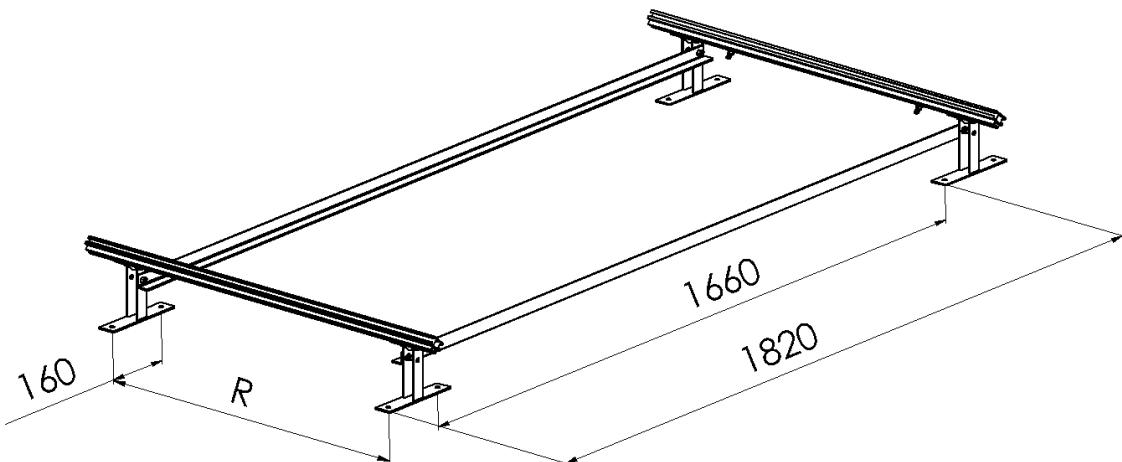


KWS	R ( mm)
KWS1	800
KWS2	1100
KWS3	1100
KWS4	1100
KWS5	1100

RYS.2

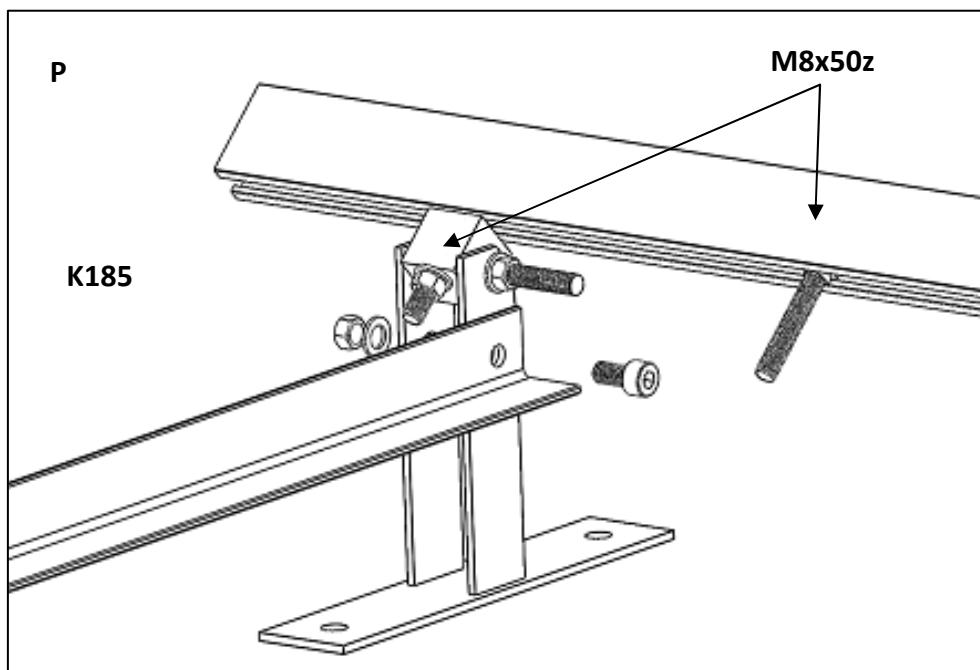


RYS.3

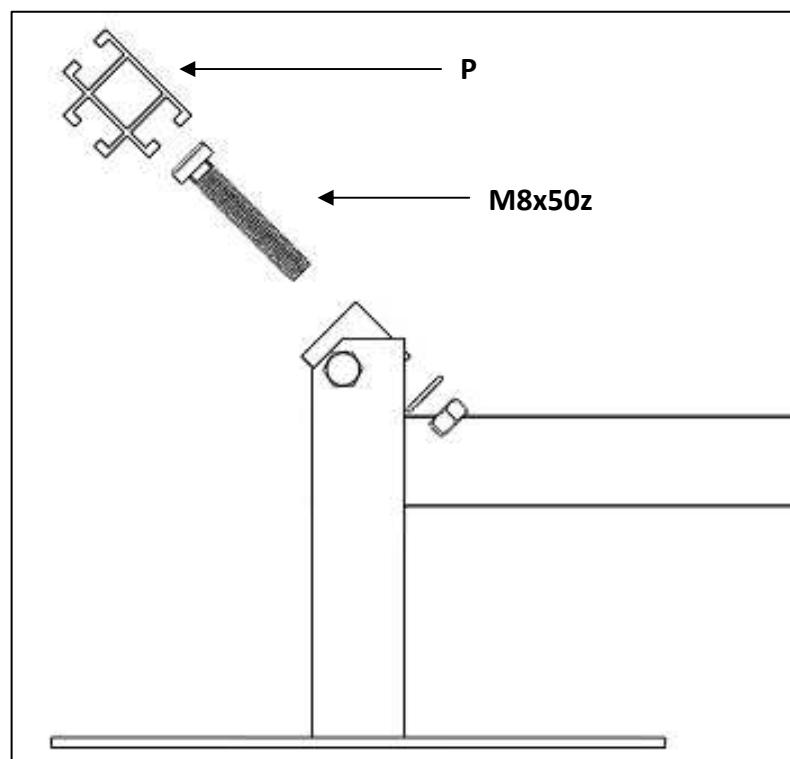


<b>PL</b>	Zamontować wzdłużne profile W2 do profilu poziomego P (rys. 4,5). Następnie połączyć profile W2 górnymi profilami poprzecznym P mocując je za pomocą śrub M8x50z w górny otwór profilu wzdłużnego (rys.6)
<b>ENG</b>	Attach longitudinal W2 sections to the horizontal P section (Fig. 4, 5). Then connect the W2 sections with each other using the transversal top P sections and M8 x 50z bolts to be inserted into the upper hole of the longitudinal section (Fig. 6).
<b>DE</b>	Längsprofile W2 am Horizontalprofil P anbringen (Abb. 4,5). Dann Profile W2 mit oberen Querprofilen P verbinden, indem sie mit Hilfe von Schrauben M8x50z an der Oberöffnung des Längsprofils befestigt werden (Abb. 6).


RYS.4

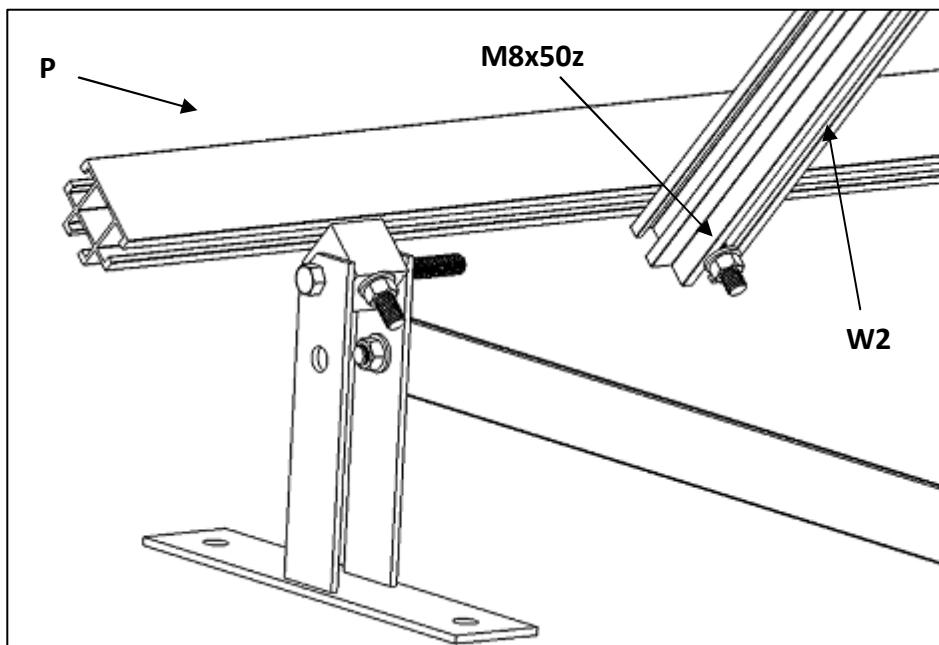

RYS.5

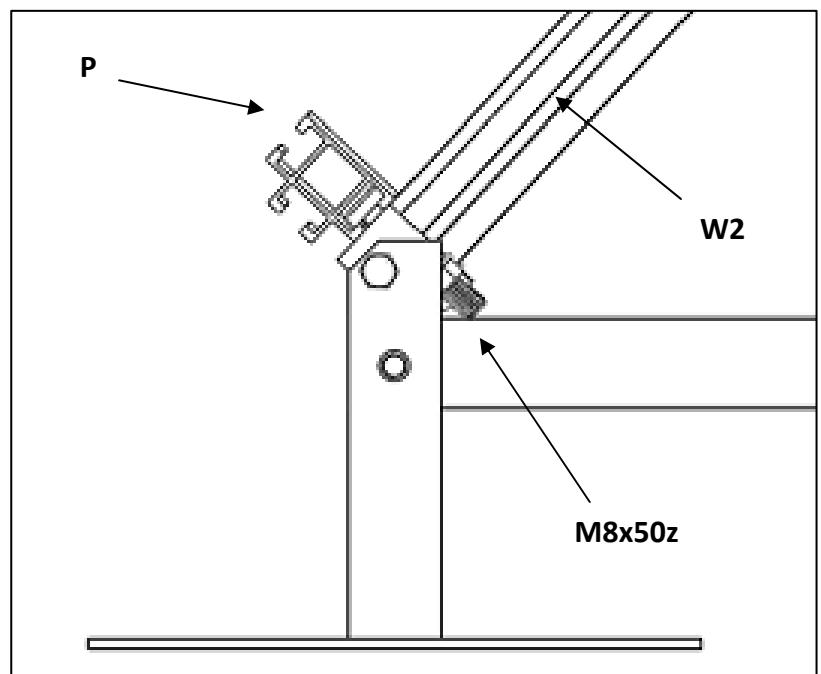


RYS.6

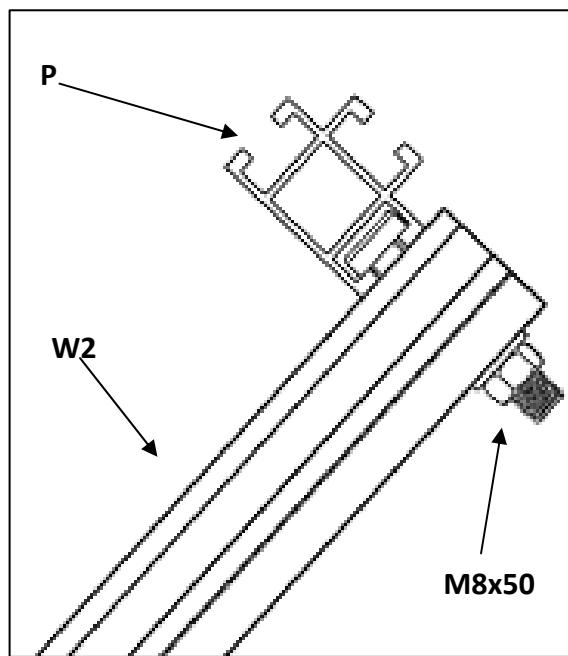


<b>PL</b>	Wsunąć po dwie śruby zamkowe M8x25z w tylny profil poprzeczny oraz w profile wzdłużne i zamontować kątowniki wspornikowe K133 , dokręcając nakrętkę wraz z podkładką płaską (rys.7,8)
<b>ENG</b>	Insert two M8x25z step bolts into each transversal section and longitudinal section and mount the K133 bracket angles by tightening the nut together with the flat washer (Fig.7, 8).
<b>DE</b>	Je zwei Schlossschrauben M8x25z ins hintere Querprofil sowie in die Längsprofile hineinstecken und Stützwinkel K133 anbringen, indem die Mutter mit der Flachscheibe angeschraubt wird (Ab. 7,8).

RYS.7

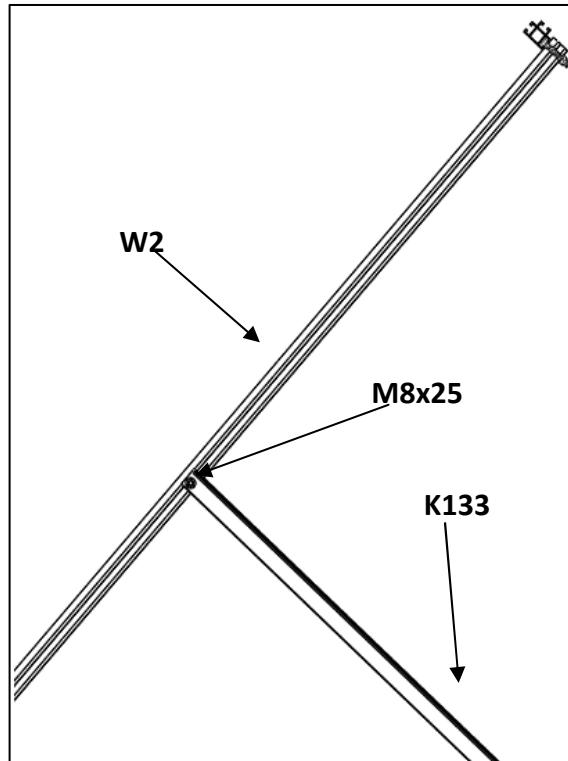


RYS.8

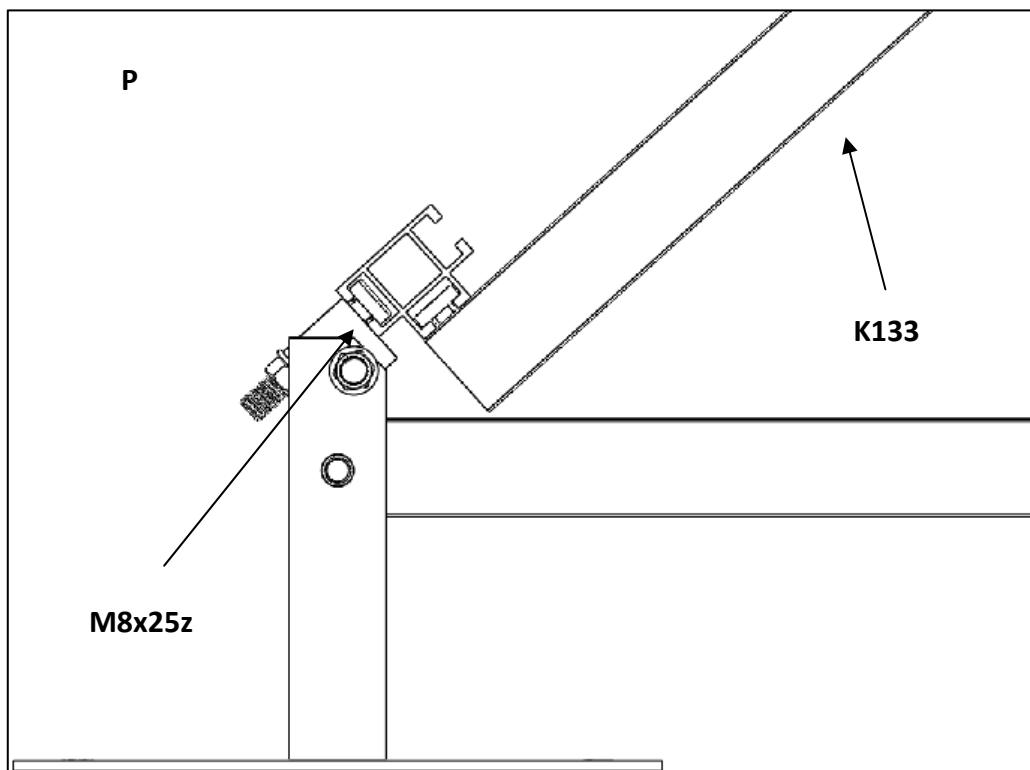

<b>PL</b>	Sposób połączenia profili poprzecznych w każdej z konstrukcji przedstawia rys.9 . X= 200 Y=600 Z=400
<b>ENG</b>	Method of connecting the transversal sections in each structure is shown in Fig. 9. X= 200 Y=600 Z=400
<b>DE</b>	Verbindungsweise der Querprofile in jeder Konstruktion stellt Abb. 9 dar. X=200 Y=600 Z=400

## RYS.9 SPOSÓB ŁĄCZENIA PROFILI POŁUZECZNYCH

Method of connecting the transversal sections in each structure/ Verbindungsweise der Querprofile in jeder Konstruktion

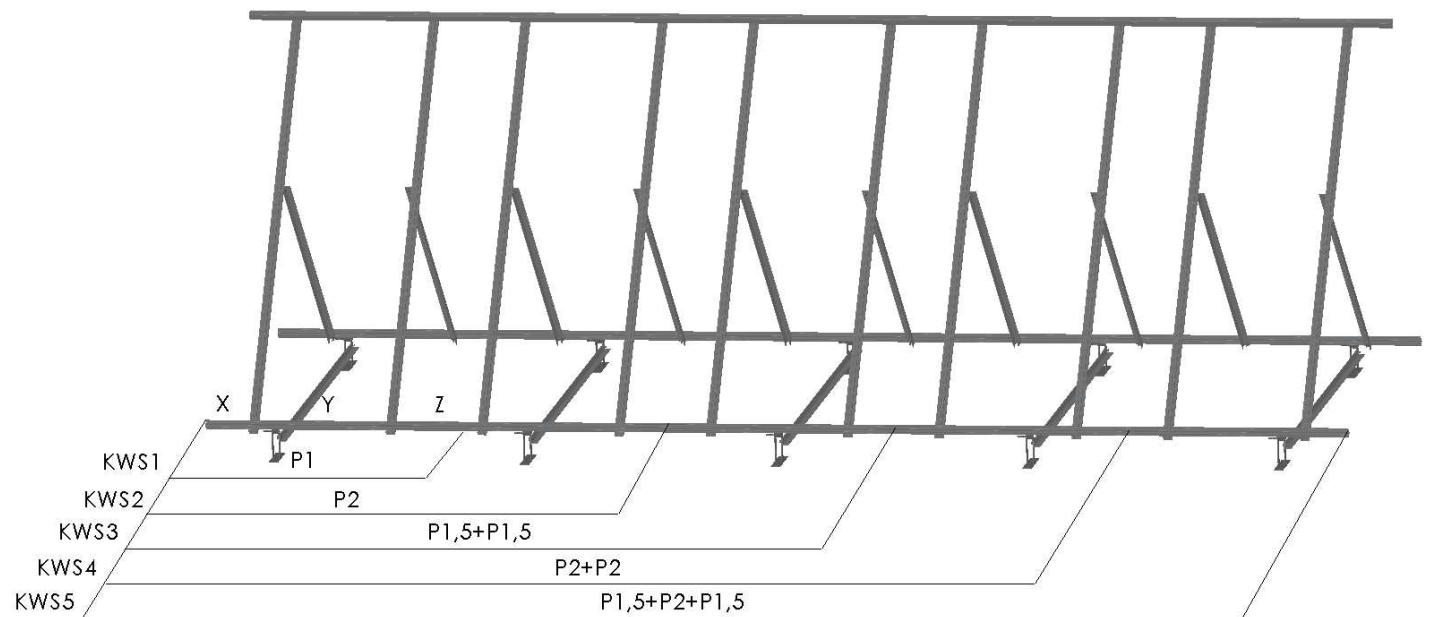

Notatki

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---